

		Wartungsprotokoll Trockner			
SIMAR GmbH , Am Fuchsloch 7 , D-71665 Vaihingen/Enz , el.: 07042/903-0 , Fax: 07042/903-39 , http://www.simar-int.com					
Kunde:		Trocknertyp:		Auftragsnummer:	
BorgWarner		EDry 600		11-6744	
Ort:		Gerätenummer:		Datum:	
88677 Markdorf		21123-1 (S.Nr.: 016)		09.12.2025	
Straße:		Baujahr:		Monteur:	
Planckstr. 4 + 6		04.2016		Schöpf	

Sichtprüfung	i.O	n.i.O.	erneuert Ja
Allgemeinzustand des Trockners	X		
Rückluftfilter	X		
Vorlaufilter (optional)			
Regenerationsluftfilter	X		
Zustand der Trockenmittelbehälter	X		
Rücklauf- und/oder Vorlaufkühler	X		

Messungen	
Stromaufnahme Ads.-Gebläse:	13,0 Ampere
Ads.-Gebläsetyp:	WT 804_25M
Stromaufnahme Reg.-Gebläse:	2,2 Ampere
Reg.-Gebläsetyp:	WT 501_22E
Stromaufnahme Ads.-Heizung:	6,5 Ampere
Stromaufnahme Reg.-Heizung:	6,6 Ampere
Stromaufnahme Zusatzheizung:	TGB1: 6,0 / TGB2: 6,1 Ampere

Betriebsstundenzähler
Stand: 76421 Std.

gemessener Taupunkt:	-60 °C
----------------------	--------

interner Taupunktfühler:	-59 °C
--------------------------	--------

Vorgabe erreicht	JA X Nein
------------------	--------------

		Anlage gemäß Protokoll geprüft und frei gegeben 09.12.2025 Datum			
		Unterschrift			

 Mitglied der REMBE® Alliance	Wartungsprotokoll Trockner		 Mitglied der REMBE® Alliance
Funktionsprüfung	i.O	n.i.O.	erneuert J/N
Rotations.-Umschaltüberwachung	X		
Verrohrung / Verschlauchung	X		
Trockenmittelbehälter auf Dichtheit überprüft	X		
Drehrichtung Gebläse überprüft	X		
Wasseranschluss (bei Kühler) auf Dichtheit überprüft	X		
Gängigkeit der Umschaltweiche überprüft	X		
Endlagenüberwachung der Umschaltweiche geprüft	X		
Pneumatikzylinder der Umschaltweiche auf Dichtheit geprüft	X		
Temperaturregelung der Ads.-Heizung kontrolliert	X		
Temperaturregelung der Reg.-Heizung kontrolliert	X		
Funktion sämtlicher Sicherheitsthermostate getestet	X		
Funktion des Druckschalters getestet	X		
Einstellung der Betriebsparameter der Trocknersteuerung überprüft	X		
Anzeige sämtlicher Störmeldungen kontrolliert	X		

Bemerkungen:

An der hinteren Umschaltweiche war der Umlenkhebel etwas locker, deshalb trat ab und an auch die Störung „Endlagenüberwachung“ auf.

Der „Zähler“ für die Kalibrierung Taupunktsensor wurde resettet.

 Mitglied der REMBE® Alliance	Dateiname: N:\Vorlagen\KT-Wartungsprotokoll.xls	Stand: 22.11.07	 Mitglied der REMBE® Alliance
	Protokoll erstellt und geprüft: H. Weinert, Techn. Leitung		